


مدار شماره 1- تحلیل مدار فرمان اتصال مستقیم یک موتور سه فاز القایی با رتور قفس سنجابی به شبکه


موتور از طریق کنتاکتور C_1 به شبکه وصل می شود همچنین برای حفاظت موتور در برابر اتصال کوتاه از فیوز و برای حفاظت آن در برابر اضافه بار، از بی متال استفاده می شود.

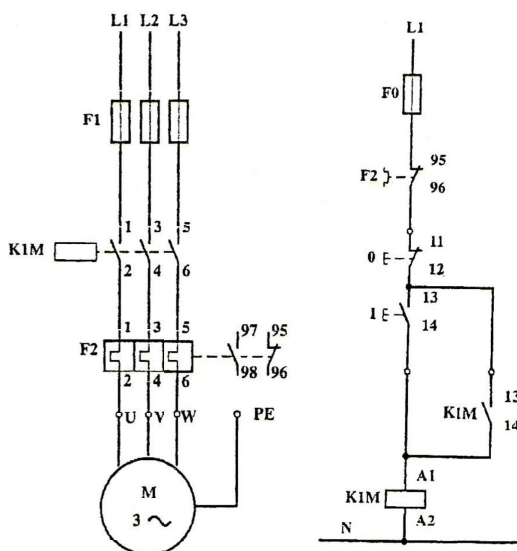

مدار قدرت و مدار فرمان برای اتصال مستقیم یک موتور سه فاز قفس سنجابی به شبکه

مدار شماره 2- تحلیل مدار قدرت و مدار فرمان یک موتور سه فاز آسنکرون رتور قفسی که برای اتصال دائمی آن به شبکه از یک شستی و برای قطع آن از شستی دیگر استفاده می شود. علاوه بر این دو شستی از یک پدال برای وصل موتور به طور موقت به شبکه نیز استفاده می شود.


برای کارکرد دائمی موتور، از ترکیب موازی شستی وصل (استارت) و کنتاکت باز کنتاکتور به عنوان خود نگهدار (استارت) استفاده می شود و برای کار لحظه ای یا موقت موتور باید شستی b_2 را به گونه ای قرار دهیم که اولاً بدون کنتاکت باز کنتاکت نگهدارنده بوده و ثانیاً مدار کنتاکت باز مربوط به شستی b_1 را نیز قطع نماید. برای این منظور شستی b_2 را دوبل انتخاب کرده و کنتاکت بسته ای آن را در مسیر شستی b_1 و کنتاکت باز c_1 قرار می دهیم تا با فشردن آن، مسیر کنتاکت نگهدارنده (خودنگهدار) باز شود و تغذیه ی بوبین به طور موقت از طریق کنتاکت دوم شستی دوبل انجام گیرد.

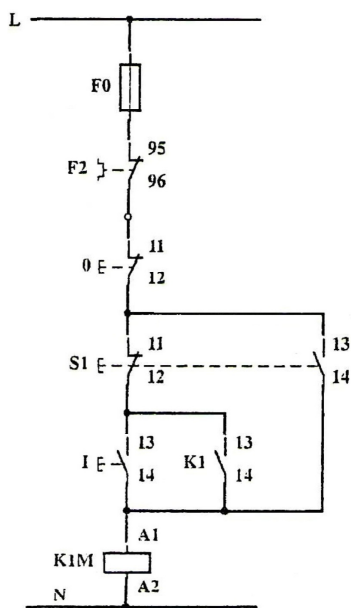

مدار فرمان موتور با کارکرد دائم و لحظه ای



مدار شماره 3 - تحلیل مداری که در آن از یک کلید سه وضعیتی برای اتصال سه لایه به شبکه استفاده می‌شود به طوری که در وضعیت اول تنها یک چراغ ، در وضعیت دوم ، دو چراغ و در وضعیت سوم ، هر سه چراغ روشن شوند.

هنگامی که کلید در وضعیت یک قرار می‌گیرد تنها چراغ h_1 در مسیر ۱ روشن می‌شود. در حالتی که کلید در وضعیت ۲ قرار می‌گیرد ابتدا چراغ h_1 روشن می‌شود و در همان لحظه بوبین کنتاکتور d_1 نیز برقرار می‌شود و با بسته شدن کنتاکت باز آن در مسیر ۲ چراغ h_2 نیز روشن می‌شود. در نهایت هنگامی که کلید در وضعیت ۳ قرار می‌گیرد ابتدا چراغ h_3 در مسیر ۷ روشن شده، در همان لحظه بوبین کنتاکتور d_2 نیز در مسیر ۶، برق‌دار می‌شود و کنتاکت باز آن در مسیر ۴ بسته شده و باعث روشن شدن چراغ h_2 در مسیر ۳ و برق‌دار شدن بوبین d_1 در مسیر ۵ می‌گردد و به این ترتیب کنتاکت باز d_1 در مسیر ۲ بسته شده، چراغ h_1 نیز روشن می‌شود.

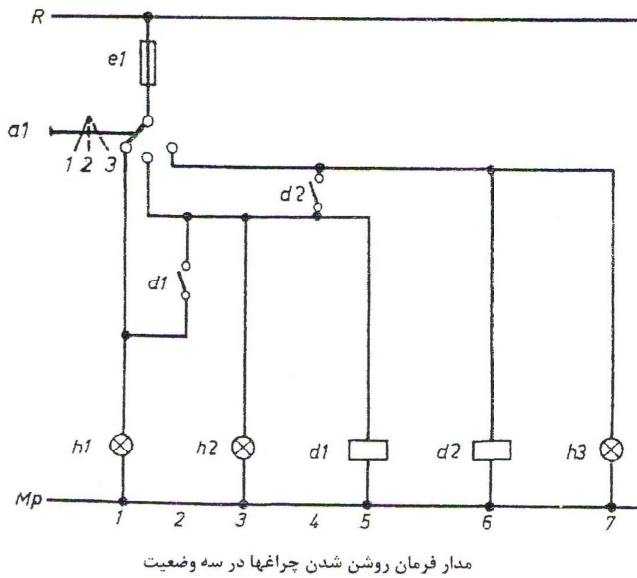



مدار شماره 4 - تحلیل مدار قدرت و مدار فرمان دو موتور m_1 و m_2 که کارکرد یکی از موتورها وابسته به کارکرد موتور دیگری می‌باشد. مانند برخی ماشین‌های صنعتی که در آنها تا پمپ روغن برای خنک کردن راه‌اندازی نشود، موتور اصلی نباید راه‌اندازی شود.

در مدار فرمان مربوط به این دو موتور نیز ابتدا تجهیزات حفاظتی شامل فیوز ، بی‌متال مربوط به موتور m_1 و بی‌متال مربوط به موتور m_2 و سستی قطع با استاپ قرار می‌گیرند از آنجا که موتور m_1 موتوری است که می‌تواند به تنهایی کار کند ، در مسیر بوبین آن در مسیر ۱ و ۲ تنها سستی وصل (استارت) و یک کنتاکت باز C_1 (به عنوان خودنگهدار) قرار می‌گیرند. اما با توجه به اینکه کارکرد موتور m_2 وابسته به کارکرد موتور m_1 است، باید بر سر راه بوبین کنتاکتور آن در مسیر ۵ یک کنتاکت باز از موتور m_1 قرار گیرد تا با بسته شدن این کنتاکت در زمانی که کنتاکتور C_1 وصل می‌شود، امکان برق‌دار شدن کنتاکتور C_2 فراهم شود. در این مدار اگر بوبین کنتاکتور C_1 برق‌دار نشود، نمی‌توان بوبین کنتاکتور C_2 را برق‌دار نمود.

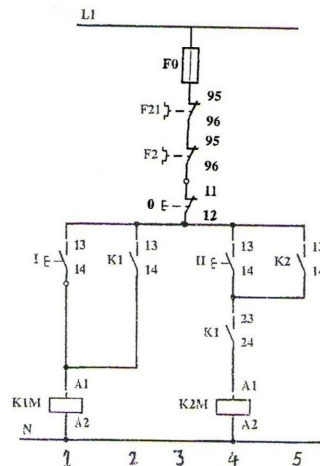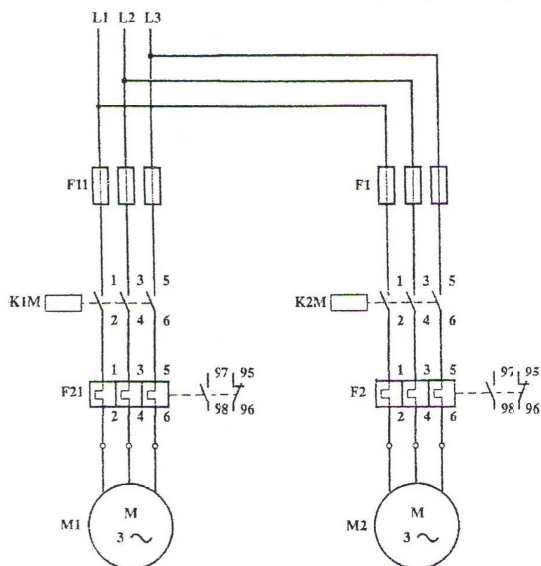


مدار قدرت و مدار فرمان دو موتور که کارکرد یکی به کارکرد دیگری وابسته است (یکی پس از دیگری)

مدار فرمان دو موتور که راه‌اندازی موتور دوم وابسته به موتور اول و توقف موتور اول وابسته به راه‌اندازی موتور دوم می‌باشد

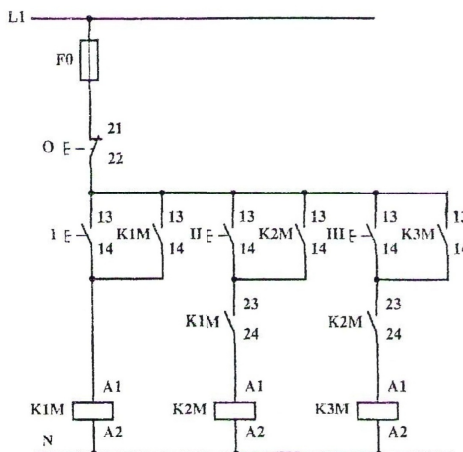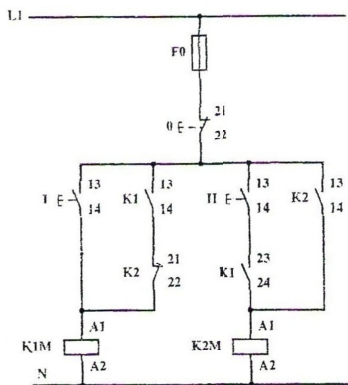

مدار فرمان برای سه موتور که کارکرد هر موتور شرایط را برای راه‌اندازی موتور بعدی فراهم می‌آورد

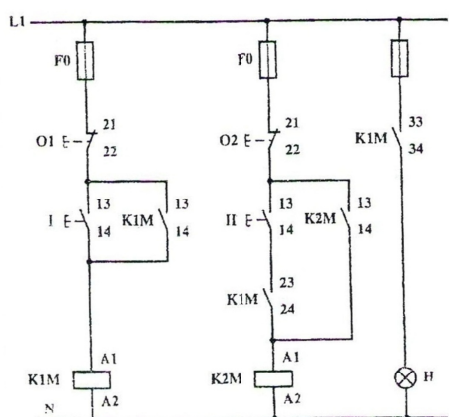


مدار فرمان دو موتور که راه‌اندازی یکی وابسته به دیگری است در حالی که ادامه کارکرد هر دو مستقل از یکدیگر است.

مدار شماره 5 - تحلیل مدار حفاظت مصرف‌کننده‌های یک منزل مسکونی یا برخی کارخانجات در برابر نوسان ولتاژ در هنگام قطع و وصل ولتاژ شبکه.

در مدار قدرت باید پس از کنتور و وسایل حفاظتی مانند فیوز و کلید، از یک کنتاکتور استفاده شود. در حالتی که برق شبکه قطع نمی‌باشد، این کنتاکتور وصل بوده و مصرف‌کننده‌ها را به شبکه متصل می‌نماید.


در مدار فرمان اگر ولتاژ شبکه قطع باشد هم تایمر و هم کنتاکتور قطع می‌باشند اما با وصل شدن ولتاژ شبکه، ابتدا تایمر موجود در مسیر ۳ وارد مدار می‌شود و پس از گذشت مدت زمان تنظیم شده بر روی تایمر، کنتاکت باز آن در مسیر ۱ بسته شده، بوبین کنتاکتور را برق‌دار می‌کند. با برق‌دار شدن کنتاکتور C₁ کنتاکت باز آن به عنوان خودنگهدار در مسیر ۲ بسته شده و کنتاکت باز آن در مسیر ۳ برای خارج نمودن تایمر از مدار باز می‌شود.

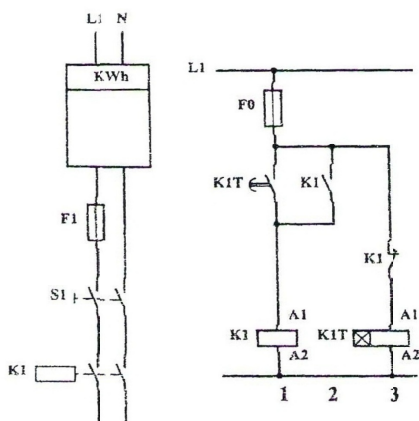

این احتمال وجود دارد که در این مدار فرمان پیش از آنکه کنتاکت باز خودنگهدار، کنتاکتور را به طور دائم در مدار قرار دهد، کنتاکت بسته‌ی آن در مسیر ۳ باز شده، تایمر را از مدار خارج کند و به این ترتیب کنتاکت K₁ تایمر در مسیر ۱ باز شود و کنتاکتور C₁ را از مدار خارج کند، به این دلیل باید از کنتاکت بسته با تأخیر در قطع در مسیر ۳ و در سر راه تایمر استفاده شود.


مدار شماره ۶ - تحلیل مدار فرمان دو موتور که کارکرد موتور اول وابسته به کارکرد موتور دوم بوده و هر یک برای مدت زمان مشخصی وارد مدار شده و هر دو همزمان متوقف می‌شوند.

در مدار فرمان شکل زیر با فشردن شستی وصل (استارت) در مسیر یک، بوبین کنتاکتور C_1 یا K_1M در مسیر ۱ که مربوط به موتور اول می‌باشد، برق‌دار می‌شود و موتور اول شروع به کار می‌کند. با وصل این کنتاکتور، کنتاکت‌های باز آن در مسیر ۲ (به عنوان خودنگهدار)، در مسیر ۳ برای راه‌اندازی تایمر d_1 یا K_1T و در مسیر ۴ جهت فراهم آوردن شرایط راه‌اندازی موتور دوم، بسته می‌شوند. از آنجا که فرمان وصل کنتاکتور موتور دوم (C_2 یا K_2M) توسط تایمر d_1 یا K_1T صادر می‌شود، باید کنتاکت باز تایمر d_1 یا K_1T را بر سر راه کنتاکتور موتور دوم در مسیر ۴ قرار دهیم پس از وصل کنتاکتور دوم باید تایمر دیگری (d_2 یا K_2T) زمان کارکرد موتور دوم را محاسبه نماید به همین دلیل یک کنتاکت باز از کنتاکتور K_2M یا C_2 را در مسیر ۶ بر سر راه تایمر d_2 یا K_2T قرار می‌دهند تا پس از وصل کنتاکتور K_2M یا C_2 و بسته شدن کنتاکت‌های باز آن زمان شماری تایمر نیز آغاز شود. از آنجا که این تایمر باید باعث قطع موتور اول و در نتیجه موتور دوم شود، باید کنتاکت بسته‌ی تایمر K_2T یا d_2 را بر سر راه بوبین کنتاکتور C_1 یا K_1M در مسیر ۱ قرار دهیم به این ترتیب پس از سپری شدن زمان تایمر K_2T یا d_2 ، کنتاکت آن در مسیر ۱ باز شده موتور اول متوقف می‌شود. با توقف موتور اول (قطع کنتاکتور C_1 یا K_1M) مجدداً کنتاکت‌های آن بر سر راه تایمر K_1T یا d_1 و کنتاکتور K_2M یا C_2 باز شده تمامی وسایل در مدار فرمان قطع خواهند شد.

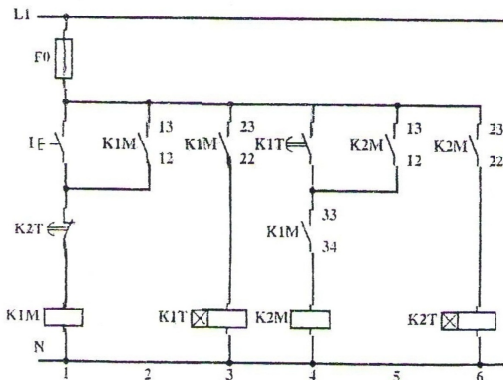

مدار شماره ۷ - تحلیل مدار فرمان موتوری که حتماً باید با فشردن دو شستی وصل، شروع به کار کند و اگر دو شستی همزمان فشرده نشوند پس از مدت زمان کوتاهی موتور قطع شود.


مدار فرمان موتور فوق در شکل زیر، نشان داده شده است. در این مدار فرمان و در مسیر ۱ دو شستی وصل به صورت سری قرار می‌گیرند به این ترتیب تا هر دو شستی همزمان فشار داده نشوند، موتور راه‌اندازی نخواهد شد. هر دو شستی وصل (استارت) به صورت دابل قرار می‌گیرند به گونه‌ای که کنتاکت دوم هر شستی وصل در مسیر تغذیه تایمر d_1 یا K_1T قرار می‌گیرد (در مسیرهای ۲ و ۳) همچنین در مسیر تغذیه تایمر در مسیر ۲ کنتاکت بسته‌ای از کنتاکتور C_1 یا K_1M قرار می‌گیرد تا اگر هر دو شستی همزمان با هم فشرده شوند بوبین کنتاکتور C_1 یا K_1M برق‌دار شود و با باز شدن کنتاکت آن در مسیر ۲، تایمر از مدار خارج گردد. همچنین بر سر راه کنتاکتور C_1 یا K_1M در مسیر ۱ کنتاکت بسته‌ای از تایمر قرار می‌گیرد. حال اگر شخصی تنها یکی از شستی‌ها را فشار دهد و یا اینکه با یک فاصله‌ی زمانی شستی‌ها را فشار دهد، از طریق کنتاکت‌های دابل، مدار تایمر بسته شده و زمان شماری تایمر شروع می‌شود و چنانچه در این مدت شستی دوم فشرده نشود پس از اتمام زمان شماری، کنتاکت بسته‌ی تایمر در مسیر ۱ باز شده، کنتاکتور را از مدار خارج خواهد کرد و موتور دیگر امکان راه‌اندازی نمی‌یابد.

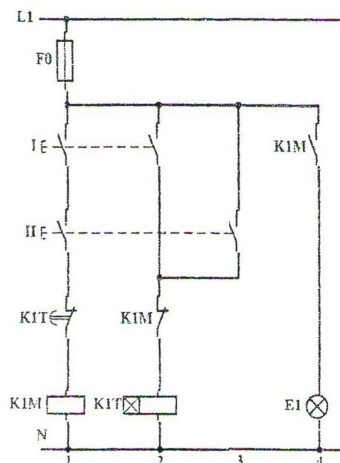

مدار شماره 8 - تحلیل مدار فرمان و مدار قدرت تغییر جهت گردش یک موتور آسنکرون سه فاز


برای عوض شدن جهت گردش یک موتور سه فاز کافی است که جای دو فاز تغذیه کننده آن عوض شود. در مدار قدرت این موتور معمولاً از دو کنتاکتور استفاده می‌شود. خروجی یکی از این کنتاکتورها به گونه‌ای است که در آن جای دو فاز ورودی به موتور نسبت به کنتاکتور دیگر عوض می‌شود.

مدار فرمان این موتور را می‌توان به دو صورت طراحی نمود. معمولاً در موتورهای سنگین (با قدرت بالا) برای تغییر جهت گردش موتور حتماً باید مدار تغذیه موتور قطع شود و پس از توقف موتور، با استارت مجدد جهت گردش موتور تغییر نماید. اما در موتورهای سبک (با قدرت کم) می‌توان جهت گردش موتور را بدون قطع مدار، عوض کرد.

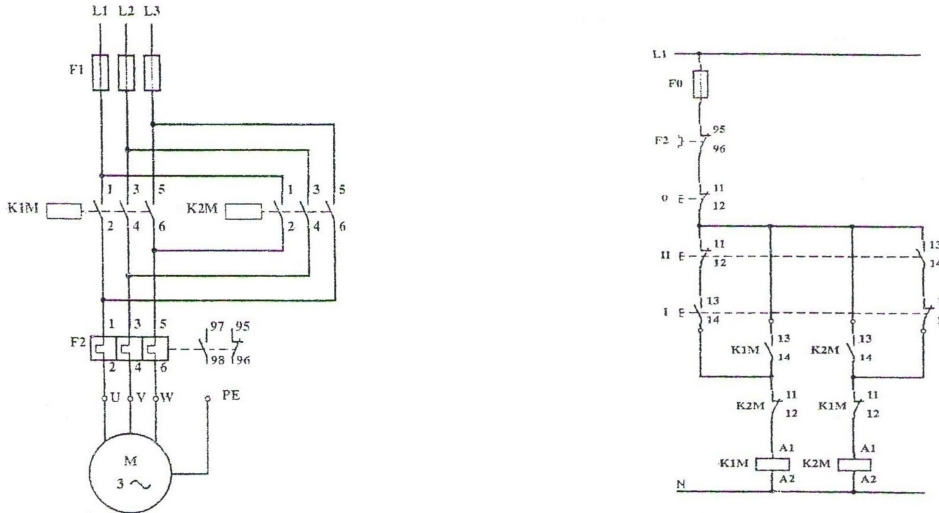

مدار شماره 9 - تحلیل مدار قدرت و مدار فرمان ماشین‌هایی که در آنها به وسیله‌ی یک موتور، حرکت رفت و برگشت به سمت چپ و


راست یا بالا و پایین وجود دارد (مانند قلم‌گیر ماشین تراش، بالابرها و ...). این حرکت رفت و برگشت بدون توقف انجام می‌گیرد. برای ایجاد حرکت رفت و برگشت به سمت چپ و راست یا بالا و پایین می‌توان از یک موتور چپ‌گرد - راست‌گرد که مدار قدرت آن مانند مدار قدرت شکل بالا است استفاده کرد. در مدار فرمان این موتور، همانند مدار فرمان‌های دیگر، ابتدا تجهیزات حفاظتی شامل فیوز، تیغه‌ی بسته‌ی بی‌متال و شستی قطع (استاپ) قرار می‌گیرند و پس از این تجهیزات، از شستی وصل (استارت) و تیغه‌ی خراب‌نگهدار وازی با آن به منظور دادن فرمان شروع به کار موتور استفاده می‌شود. در شکل زیر مدار فرمان مربوط به این موتور با استفاده از علائم قدیم و عیلم جدید رسم شده است. برای محدود نمودن حرکت بخش متحرک این ماشین‌ها، در بالا و پایین یا چپ و راست از لیمیت سوئیچ استفاده می‌شود. از یک لیمیت سوئیچ برای تعویض جهت گردش موتور و برگشت بخش متحرک و از لیمیت سوئیچ دیگری برای قطع حرکت موتور پس از بازگشت بخش متحرک به مکان اول خود، استفاده می‌شود. لیمیت سوئیچ اول، ابتدا باید کنتاکتور C_1 یا K_1M را قطع، سپس به منظور تغییر جهت موتور، فرمان وصل کنتاکتور C_2 یا K_2M را صادر نماید. به همین دلیل این لیمیت سوئیچ (S_1 یا b_2) به صورت دوپل انتخاب می‌شود. با فشرده شدن این لیمیت سوئیچ، کنتاکت بسته آن کنتاکتور C_1 یا K_1M را قطع و کنتاکت باز آن همانند یک شستی وصل (استارت)، بوبین کنتاکتور C_2 یا K_2M را برقی‌دار خواهد کرد. برای متوقف کردن موتور یا بی‌برق شدن کنتاکتور C_2 یا K_2M در زمانی که بخش متحرک به مکان اولیه خود برمی‌گردد، از لیمیت سوئیچ b_1 یا S_2 در مسیر تغذیه بوبین کنتاکتور C_2 یا K_2M استفاده می‌شود. در مدار فرمان این موتور باز هم برای جلوگیری از اتصال کوتاه دوفاز، کنتاکت بسته‌ای از هر کنتاکتور، بر سر راه بوبین کنتاکتور دیگر قرار می‌گیرد (کنتاکت‌های بسته C_1 و C_2 یا K_1 و K_2).

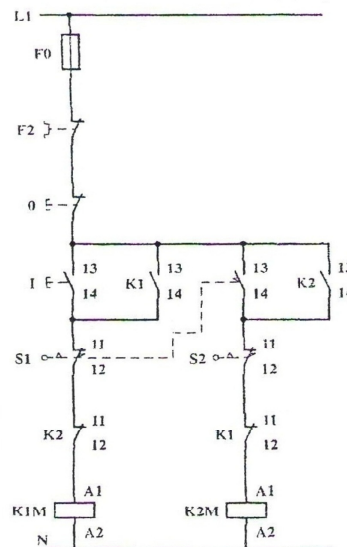

مدار شماره 10 - تحلیل مدار قدرت و مدار فرمان مربوط به بالابری که به کمک یک شستی حرکت خود را از پایین آغاز می کند و پس از رسیدن به نقطه انتهایی مسیر در بالا و پس از آنکه در مدت زمانی معین در آن نقطه توقف می کند، این بار حرکت رو به پایین خود را آغاز می کند و پس از رسیدن به نقطه آغاز حرکت، متوقف می شود.

از آنجا که موتور این بالابرها باید قابلیت تغییر جهت گردش را داشته باشد (به منظور حرکت دادن بالابر به سمت بالا و پایین) ، مدار قدرت آن همانند مدار قدرت موتور چپگرد و راستگرد می باشد با این تفاوت که در مدار قدرت موتور بالابر از یک موتور سه فاز برای ترمز هیدرولیکی نیز استفاده شده است. در شکل زیر مدار قدرت این موتور رسم شده است.


در مدار فرمان این موتور همانند مدار فرمان شکل ۸-۶۵، از دو کنتاکتور C_1 و C_2 یا K_1M و K_2M (برای عوض نمودن جهت گردش موتور و از دو لیمیت سوئیچ b_5 یا b_4 و S_1 و S_2) برای محدود نمودن حرکت بالابر در بالا و پایین استفاده می شود. به منظور جلوگیری از اتصال کوتاه دوفاز ، در مدار فرمان این موتور نیز کنتاکت بسته ای از هر کنتاکتور در مسیر تغذیه ی بوبین کنتاکتور دیگر قرار می گیرد.

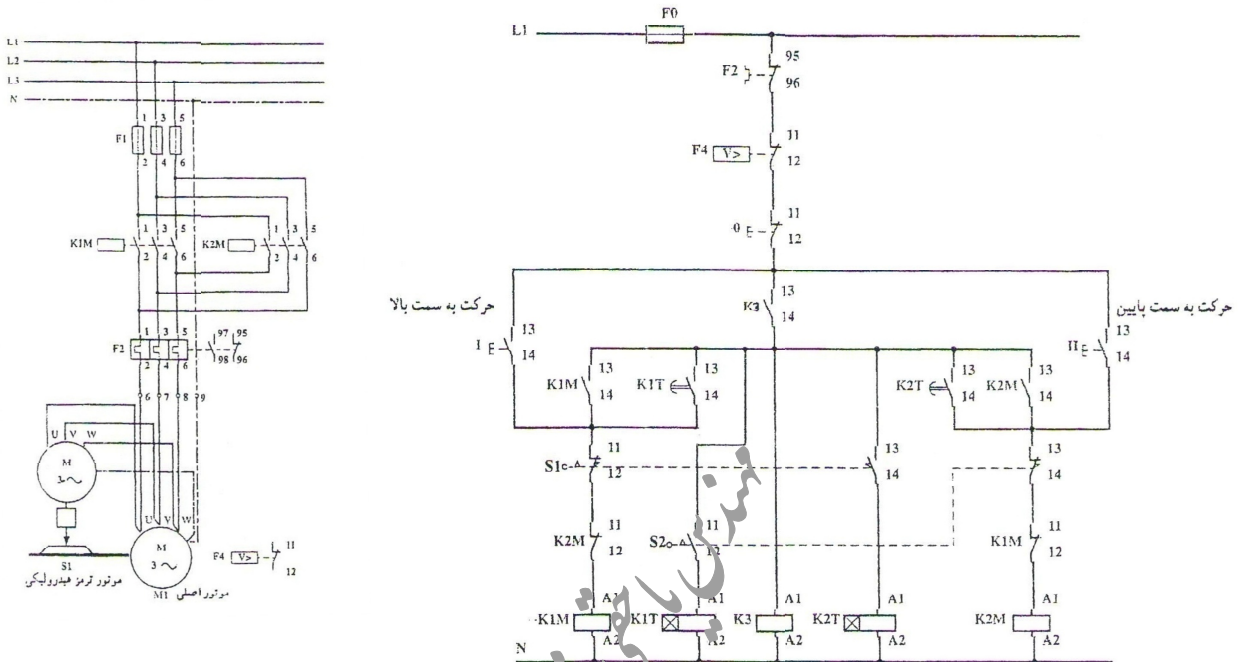




مدار فرمان بالابری که زمان توقف آن در بالا و پایین قابل تنظیم است.

مدار شماره 11 - تحلیل مدار فرمانی که در آن تنها از یک شستی برای وصل و قطع مدار (استارت و استاپ) استفاده می شود. (مشابه با کلید ضربه ای جریان) از این مدار برای قطع و وصل موتورها و خاموش و روشن کردن لامپها می توان استفاده کرد.

مسیرهای ۲ و ۵ سبب وصل کنتاکتور اصلی مدار یعنی C_1 یا K_3 خواهد شد. هنگامی که کنتاکتور C_1 یا K_3 در مدار قرار می گیرد، کنتاکت باز آن در مسیر ۳ بسته خواهد شد و کنتاکت بسته ای آن در مسیر ۱ باز خواهد شد، هنگامی که شستی b_1 یا I به حالت اولیه خود باز می گردد مدار کنتاکتور کمکی d_1 یا K_1 باز خواهد شد و در نتیجه کنتاکت باز شده ی آن در مسیر ۳ مجدداً بسته خواهد شد و این بار شرایط برای ورود کنتاکتور کمکی d_2 یا K_2 به مدار فراهم می شود زیرا تمام کنتاکت های موجود بر سر راه کنتاکتور کمکی d_2 یا K_2 بسته خواهند بود. با فشار مجدد بر شستی b_1 یا I ، این بار تنها کنتاکتور کمکی d_2 یا K_2 وارد مدار می شود و با وصل این کنتاکتور، کنتاکت بسته ای آن در مسیر ۵ باز شده و باعث قطع مسیر تغذیه ی بوبین کنتاکتور اصلی C_1 یا K_3 خواهد شد. حالت وصل و قطع کنتاکتور C_1 یا K_3 را می توان به کمک یک لامپ سیگنال (E_1 یا h_1) که در مسیر ۷ نشان داده شده است، کنترل نمود.

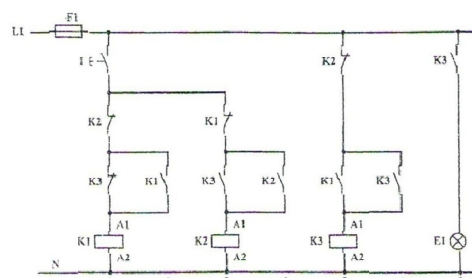



مدار شماره 12- تحلیل مدار قدرت و مدار فرمان یک موتور با راه انداز ستاره - مثلث

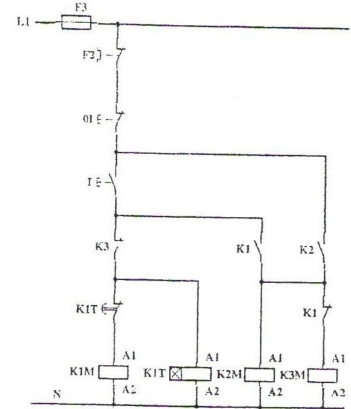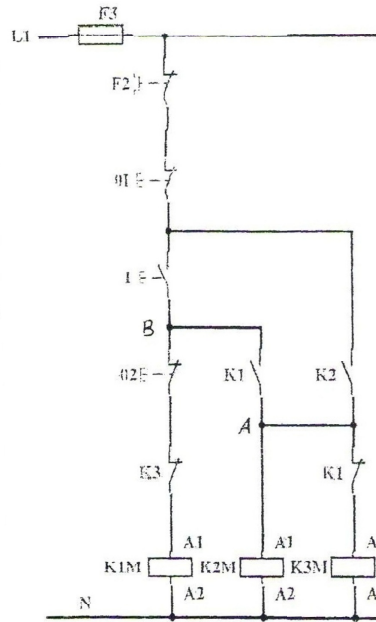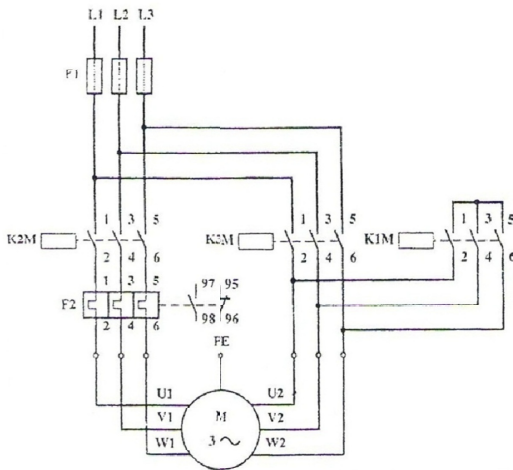




مدار فرمان حالت دستی راه اندازی ستاره - مثلث

مدار فرمان حالت اتوماتیک راه اندازی ستاره - مثلث


مدار شماره 13- تحلیل مدار قدرت و مدار فرمان راه اندازی ستاره - مثلث و چپ گرد - راست گرد

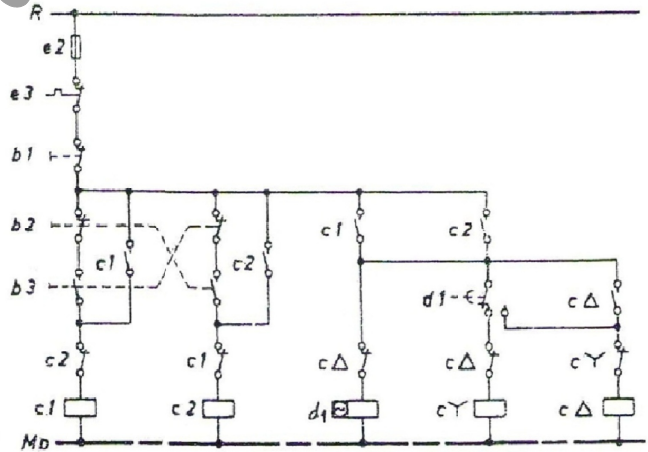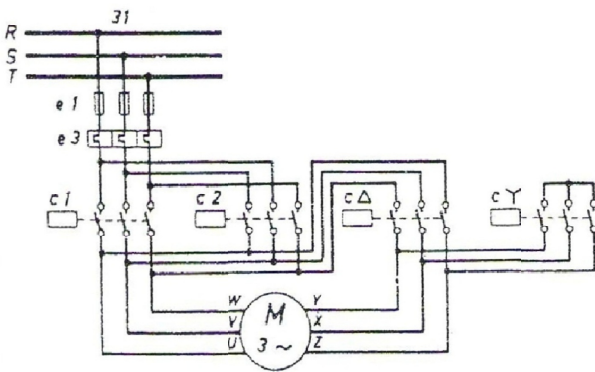

مدار شماره 14- تحلیل مدار قدرت و مدار فرمان راه اندازی یک موتور سه فاز دو سرعته با سیم بندی دالاندر

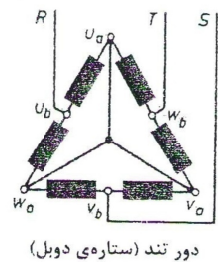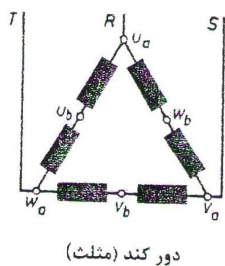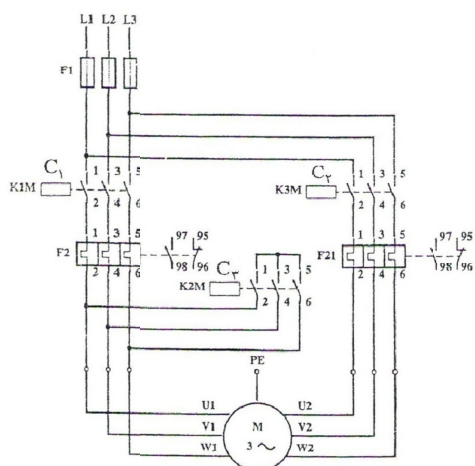


در شکل فوق با وصل کنتاکتور C_1 به تنهایی، گروه کلاف‌های موتور به صورت مثلث و در حالت دور کند به شبکه وصل خواهد شد. چنانچه بخواهیم موتور به صورت ستاره‌ی دوپل و در حالت دور تند به شبکه وصل شود، ابتدا باید کنتاکتور C_1 از مدار خارج شده با وصل کنتاکتور C_3 نقطه‌ی صفر در حالت ستاره‌ی دوپل ساخته شود. حال می‌توان با وصل کنتاکتور C_3 به شبکه، سیم‌بندی موتور را به حالت ستاره دوپل و دور تند تغییر وضعیت داد

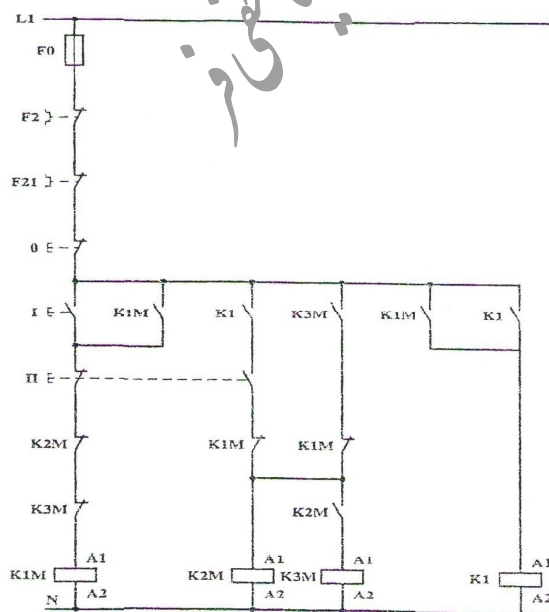


مدار فرمان راه‌اندازی موتور سه فاز با سیم بندی دالاندر و با شروع کار با دور کند

مدار شماره 15- تحلیل مدار قدرت و مدار فرمان راه اندازی یک موتور سه فاز با سیم بندی دالاندر و با امکان کار به صورت چپ گرد و راست گرد


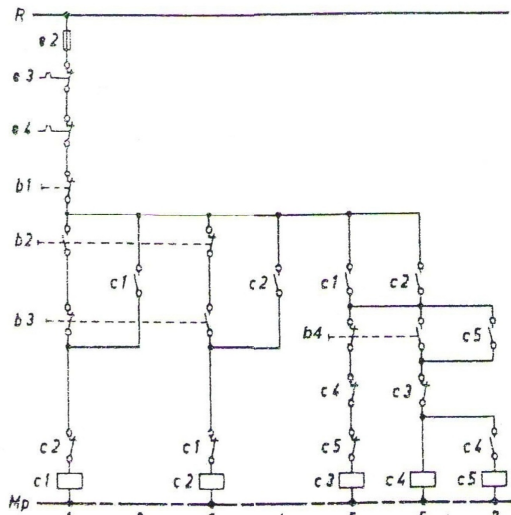


با فشار به شستی دوپل b_p ، کنتاکتور C_p وصل شده و با بسته شدن کنتاکت آن در


مسیر ۵، کنتاکتور دور کند C_p وارد مدار خواهد شد و موتور به صورت راست گرد و با دور کند خواهد چرخید. حال اگر شستی b_p را فشار دهیم، موتور از حالت دور کند خارج و به حالت دور تند وارد خواهد شد (کنتاکتور C_p بی برق شده و کنتاکتورهای C_f و C_D وارد مدار می شوند).
در صورتی که به جای شستی دوپل b_p ، شستی دوپل b_p را فشار دهیم، کنتاکتور C_p وارد مدار شده، جای دو فاز موتور را عوض خواهد کرد. همچنین با بسته شدن کنتاکت باز C_p در مسیر ۶ و وارد شدن کنتاکتور C_p به مدار، موتور به صورت چپ گرد و با دور کند خواهد چرخید. چنانچه شستی b_p را فشار دهیم با قطع شدن کنتاکتور C_p و وصل شدن کنتاکتورهای C_f و C_D ، موتور از حالت دور کند خارج و به حالت دور تند، وارد خواهد شد.

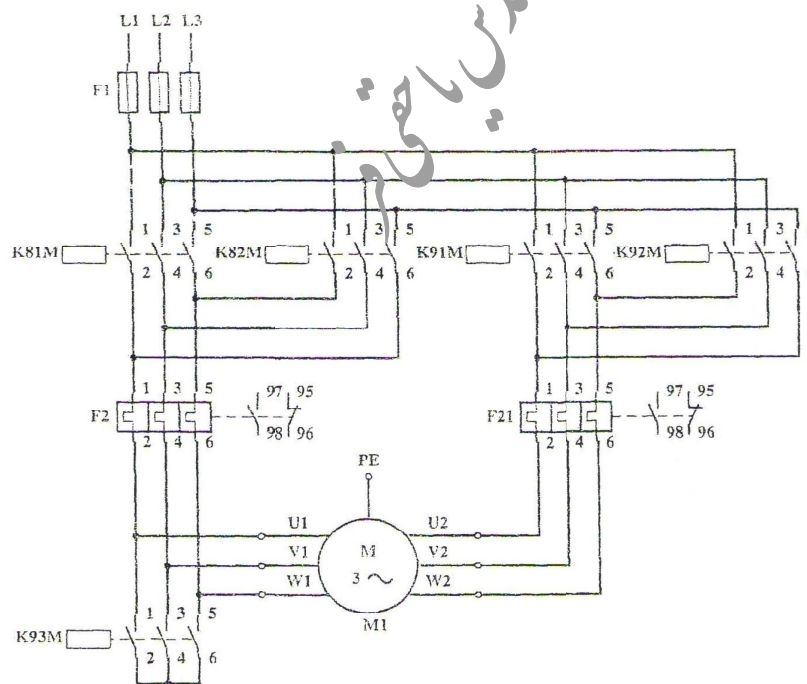

چنانچه بخواهیم موتور ابتدا با دور کند شروع به کار نماید، باید شستی دوپل b_p را فشار دهیم حال اگر بخواهیم از دور کند به حالت دور تند تغییر وضعیت دهیم کافی است شستی دوپل b_p را فشار دهیم.

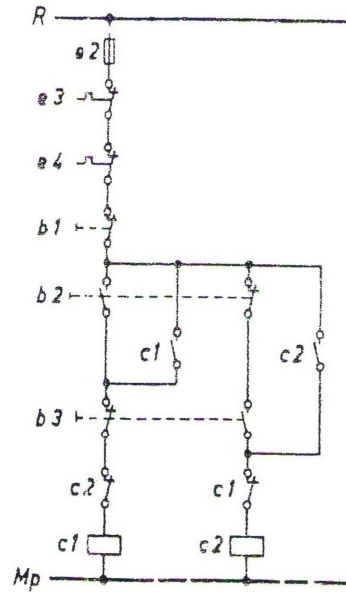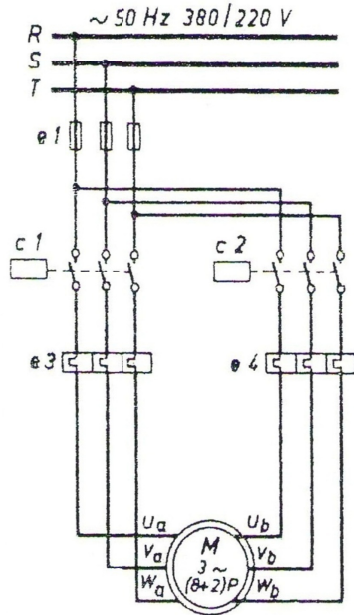

در صورتی که بخواهیم شروع کار موتور فوق همواره با دور کند صورت گیرد

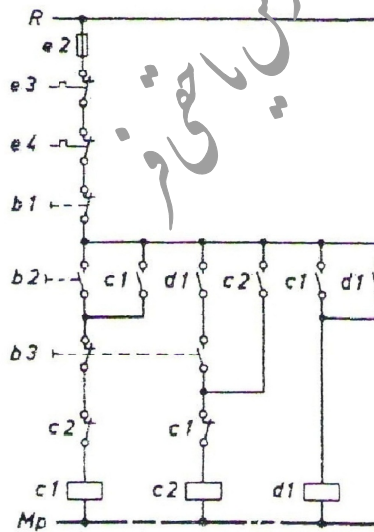

مدار شماره 17 - تحلیل مدار قدرت و مدار فرمان یک موتور سه فاز سه سرعته با دو سیم‌بندی مجزا (یک سیم‌بندی معمولی و یک سیم‌بندی دالاندر)



در چنین موتورهایی معمولاً برای سرعت‌های کم و زیاد از سیم‌بندی دالاندر و برای سرعت متوسط از سیم‌بندی معمولی استفاده می‌شود. به عنوان مثال می‌توان سیم‌بندی دالاندر را برای تولید ۴ و ۸ قطب (سرعت ۷۵۰ و ۱۵۰۰ دور در دقیقه) و سیم‌بندی معمولی را برای تولید ۶ قطب (سرعت ۱۰۰۰ دور در دقیقه) در نظر گرفت.

$$2P = 4 \Rightarrow N_s = \frac{120f}{2P} = 1500 \text{ rpm}$$

$$2P = 6 \Rightarrow N_s = 1000 \text{ rpm}$$

$$2P = 8 \Rightarrow N_s = 750 \text{ rpm}$$


در شکل زیر، مدار قدرت یک موتور سه فاز سه سرعته نشان داده شده است. کنتاکتور C_1 به تنهایی سیم‌بندی دالاندر را برای دور کند وارد مدار می‌کند و کنتاکتور C_2 سیم‌بندی معمولی سرعت متوسط را وارد مدار خواهد کرد. همچنین کنتاکتورهای C_2 و C_3 ، سیم‌بندی دالاندر را برای دور تند وارد مدار می‌کنند.

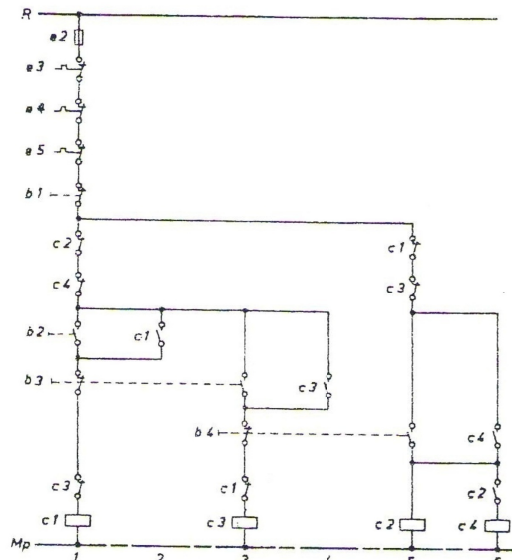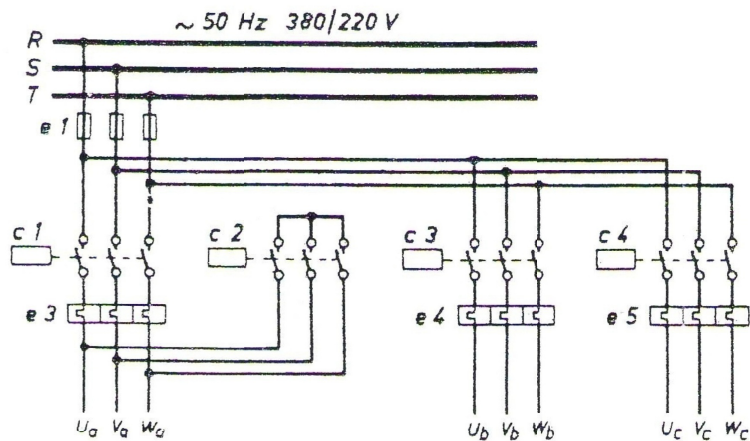

در شکل فوق مدار فرمان موتور سه سرعتی نشان داده شده است. در این مدار فرمان می توان ابتدا سیم بندی دور کند دالاندر را از طریق فشار بر شستی دوپل b_4 و کنتاکتور C_1 وارد مدار کرد. همچنین این امکان وجود دارد که ابتدا سیم بندی با دور متوسط را با فشار بر شستی دوپل b_3 و از طریق کنتاکتور C_3 وارد مدار کرد. شستی دوپل b_4 نیز سیم بندی دور تند دالاندر را از طریق کنتاکتورهای C_4 و C_3 وارد مدار خواهد کرد. وجود کنتاکت های بسته ی C_4 و C_3 در مسیر ۱ و کنتاکت بسته ی C_1 در مسیر ۵ به این دلیل است که سیم بندی های دالاندر دور کند و دور تند هیچ گاه هم زمان وارد مدار نشده، اتصال کوتاه سه فاز رخ ندهد. به کارگیری شستی های دوپل نیز به این دلیل است که در صورت فشار دو یا سه شستی به صورت هم زمان، سیم بندی های دور کند، دور متوسط و دور تند هم زمان وارد مدار نشوند.


مدار شماره ۱۸- تحلیل مدار قدرت و مدار فرمان یک موتور سه فاز سه سرعته با دو سیم بندی دالاندر جداگانه

در چنین موتورهایی از دو سیم بندی دالاندر که هر کدام قادرند دو سرعت مختلف را برای موتور فراهم نمایند استفاده می شود. به عنوان مثال می توان از یک سیم بندی دالاندر برای تولید ۸ و ۴ قطب (سرعت های ۷۵۰ و ۱۵۰۰ دور در دقیقه) و از سیم بندی دالاندر دیگر برای تولید ۶ و ۱۲ قطب (سرعت های ۱۰۰۰ و ۵۰۰ دور در دقیقه) در موتور استفاده کرد.

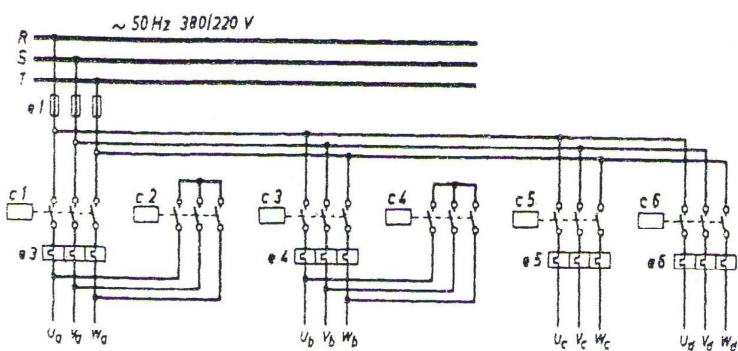

	500	750	1000	1500
C1	×			
C2			×	
C3		×		
C4				×
C5			×	
C6				×

با فشار بر شستی وصل b_4 کنتاکتور C_1 وارد مدار شده و موتور با سرعت 500 rpm خواهد چرخید. چنانچه بر شستی دوپل b_3 فشار وارد شود، ابتدا کنتاکتور C_1 قطع می شود و پس از آن کنتاکتور C_3 که مربوط به سرعت 750 rpm می باشد وصل خواهد شد. با فشار بر شستی b_4 ابتدا کنتاکتور C_3 قطع شده، سپس کنتاکتور C_4 و پس از آن کنتاکتور C_5 وصل خواهند شد. با وصل این دو کنتاکتور موتور با سرعت 1000 rpm خواهد چرخید و در نهایت اگر بر شستی b_4 فشار وارد آید ابتدا کنتاکتورهای C_5 و C_6 قطع می شوند و سپس کنتاکتورهای C_4 و C_3 وصل خواهند شد. این دو کنتاکتور باعث چرخش موتور با سرعت 1500 rpm خواهند شد.

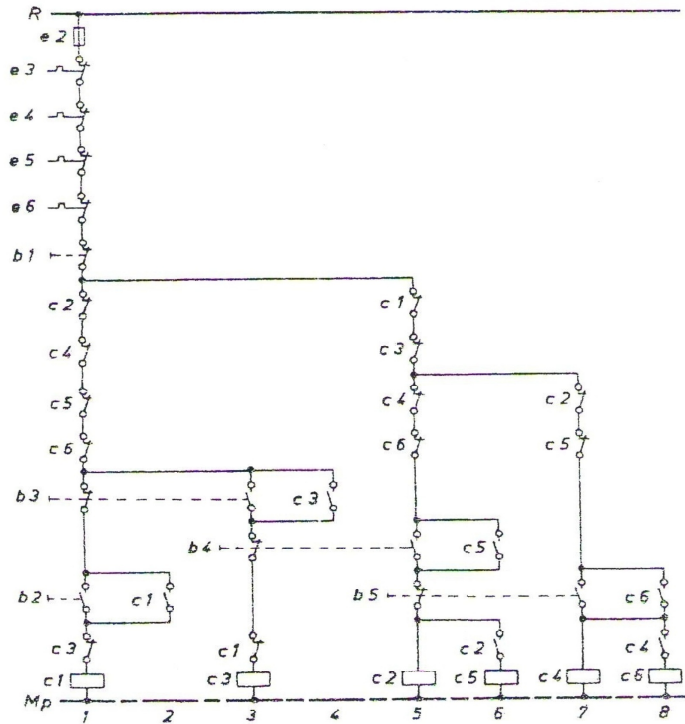



در مسیر ۱ و بر سر راه کنتاکتورهای دور کند C_1 و C_3 که همواره به تنهایی وارد مدار می‌شوند، کنتاکت‌های بسته C_5 و C_7 (مربوط به دور تند سیم‌بندی دالاندر اول) و C_4 و C_6 (مربوط به دور تند سیم‌بندی دالاندر دوم) قرار می‌گیرند و بر سر راه کنتاکتورهای دور تند C_7 و C_8 و C_4 و C_6 ، باید کنتاکت‌های بسته C_1 و C_3 مربوط به کنتاکتورهای دور کند در مسیر ۵ قرار می‌گیرند. به این ترتیب هیچ‌گاه کنتاکتورهای مربوط به دور تند و دور کند هم‌زمان وارد مدار نخواهد شد و خطر اتصال کوتاه سه فاز از بین می‌رود. همچنین کنتاکت‌های بسته C_4 و C_6 در مسیر ۵ و بر سر راه کنتاکتورهای C_7 و C_8 و کنتاکت‌های بسته C_5 و C_7 در مسیر ۷ و بر سر راه کنتاکتورهای C_4 و C_6 قرار می‌گیرند به این ترتیب از وصل هم‌زمان سیم‌بندی‌های دور تند جلوگیری به عمل می‌آید. همچنین در مسیر ۱ بر سر راه کنتاکتور C_1 کنتاکت بسته C_3 و در مسیر ۳ و بر سر راه کنتاکتور C_3 کنتاکت بسته C_1 قرار می‌گیرند تا به این ترتیب از وصل هم‌زمان سیم‌بندی‌های دور کند نیز جلوگیری به عمل آید.

مدار شماره ۱۹- تحلیل مدار قدرت و مدار فرمان راه‌اندازی یک موتور سه فاز رتور سیم‌پیچی شده با حلقه‌های لغزان همراه با خروج

تدریجی مقاومت‌های اضافه شده به رتور


یکی از شیوه‌های کاهش جریان راه‌اندازی موتور سه فاز با رتور سیم‌پیچی شده، اضافه کردن مقاومت به سیم‌بندی رتور می‌باشد. این مقاومت پس از راه‌اندازی موتور به صورت پله‌ای از مدار رتور خارج می‌شود زیرا در صورتی که در مدار باقی بماند، تلفات حرارتی به دنبال خواهد داشت. مدار قدرت راه‌اندازی موتور سه فاز با رتور سیم‌پیچی شده که در آن مقاومت‌های اضافه شده به رتور از طریق کنتاکتورهایی (و پس از راه‌اندازی رتور) به تدریج از مدار رتور خارج می‌شوند.

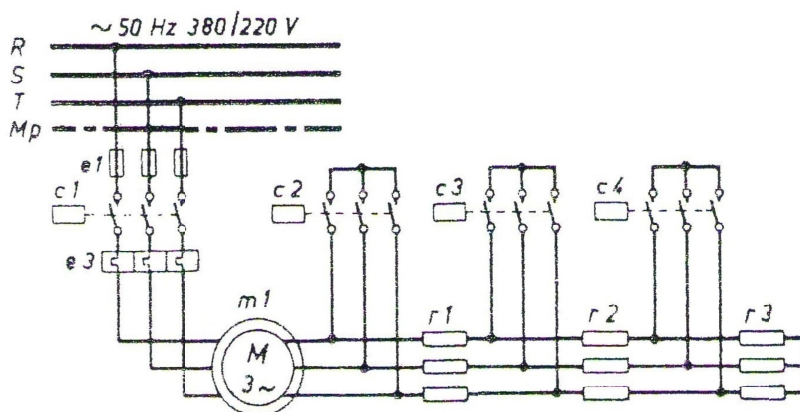

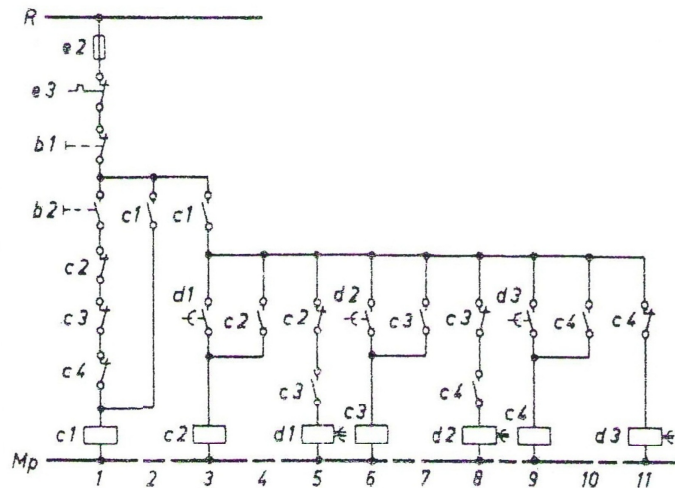

با فشار بر شستی b_p کنتاکتور C_1 وارد مدار می شود و با بسته شدن کنتاکت باز آن در مسیر ۳، تایمر d_p در مسیر ۱۱ وصل خواهد شد. پس از سپری شدن زمان تایمر d_p ، کنتاکت باز آن در مسیر ۹ بسته خواهد شد و کنتاکتور C_p را وارد مدار خواهد کرد و اولین مقاومت (r_p) از مدار خارج خواهد شد. همزمان کنتاکت بسته C_p در مسیر ۱۱ نیز باز خواهد شد و کنتاکتور d_p را از مدار خارج خواهد کرد. همچنین کنتاکت باز C_p نیز در مسیر ۸ بسته شده و این بار تایمر d_p وارد مدار خواهد شد کنتاکت باز تایمر d_p در مسیر ۶ پس از مدت زمان کوتاهی کنتاکتور C_p را وارد مدار خواهد کرد تا دومین مقاومت رتور (r_p) از مدار خارج شود و همین سیکل تا خروج آخرین مقاومت رتور (r_p) از مدار ادامه می یابد.


شکل زیر مدار فرمان راه اندازی موتور سه فاز با رتور سیم پیچی شده و حلقه های لغزان را با استفاده از رله ای به نام «کنتاکت استارت» نشان می دهد. پس از اینکه رله ای مذکور به وسیله کنتاکت C_1 در مسیر ۳ وارد مدار می شود، کنتاکت های این رله یکی پس از دیگری بسته شده، کنتاکتورهایی را که مقاومت پله ای اضافه شده را به تدریج از مدار خارج می کنند، وصل خواهد کرد.

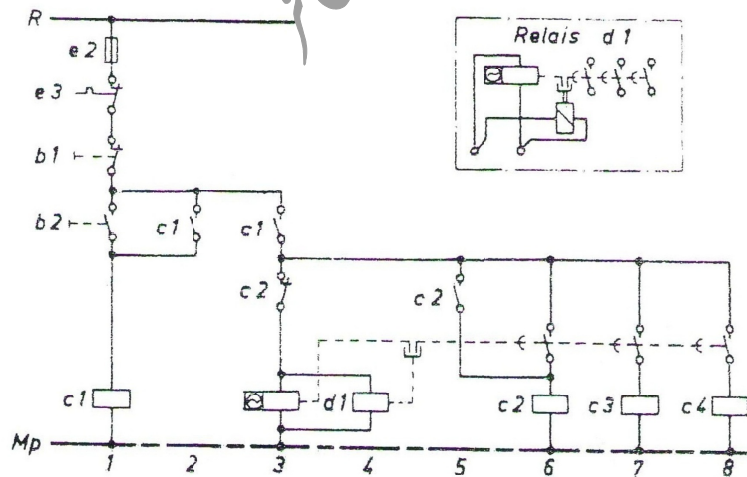

مدار شماره 20 - تحلیل مدار قدرت و مدار فرمان ترمز با جریان مستقیم یک موتور آسنکرون (القایی) سه فاز


ترمز با جریان مستقیم نوعی ترمز الکتریکی است. این نوع ترمز تنها تا زمان از حرکت ایستادن موتور مؤثر بوده و پس از آن مقدار گشتاور ترمز کننده صفر خواهد شد و ممکن است محور موتور دوباره به چرخش درآید.

برای انجام ترمز با جریان مستقیم، سیم پیچ استاتور را به یک منبع جریان مستقیم وصل می کنند در نتیجه در آن میدان مغناطیسی ثابت که از نظر مکانی به فرم سینوسی می باشد ایجاد خواهد شد. در صورتی که رتور در این میدان مغناطیسی بچرخد در داخل هادی های اتصال کوتاه شده آن، جریان القایی به وجود آمده و باعث ایجاد گشتاور ترمزی (طبق قانون لنز) خواهد شد. مقدار ولتاژ و جریان منبع DC مورد نیاز برای ایجاد گشتاور ترمزی، به نوع اتصال سیم بندی و نحوه اتصال منبع به سیم بندی وابسته است.

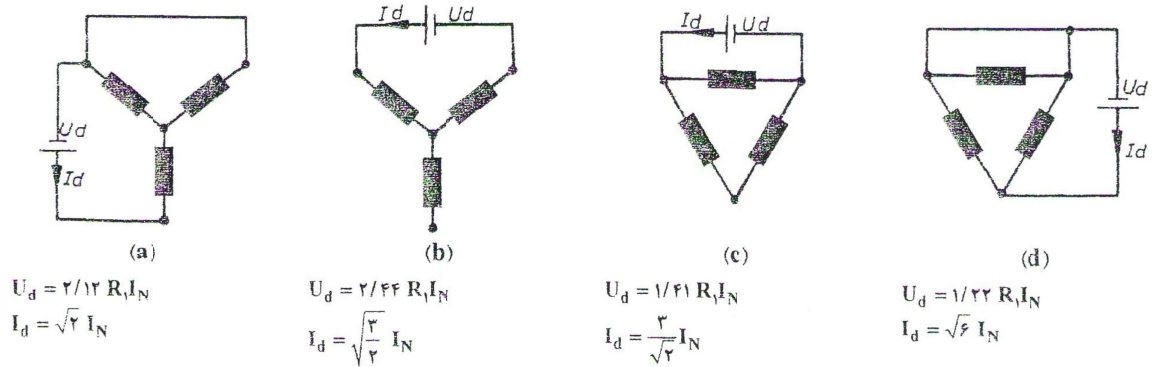


حالت های مختلف اتصال سیم پیچ های استاتور در ترمز با جریان مستقیم موتور آسنکرون


در مدار قدرت از دو کنتاکتور برای وصل شبکه و وصل منبع DC به سیم بندی استاتور استفاده می شود. این دو کنتاکتور نباید هیچ گاه هم زمان وارد مدار شوند به همین دلیل بر سر راه هر کنتاکتور در مدار فرمان باید کنتاکت بسته ای از کنتاکتور دیگر قرار گیرد. همچنین در این مدار فرمان برای آنکه در لحظه شروع به کار نیز دو کنتاکتور C_1 و C_2 (K_{1M} و K_{2M}) هم زمان وارد مدار نشوند باید از دو شستی دابل بر سر راه کنتاکتورها استفاده شود. با فشار بر شستی b_2 یا b_1 کنتاکتور C_1 یا C_2 وارد مدار می شود و موتور شروع به کار می کند. چنانچه برای متوقف کردن موتور بر شستی b_1 یا b_2 فشار دهیم ابتدا کنتاکتور C_1 یا C_2 قطع و پس از آن کنتاکتور C_2 یا C_1 قطع و ولتاژ DC را وارد مدار خواهد کرد. برای آنکه پس از توقف موتور، منبع DC نیز قطع شود از یک تایمر d_1 یا K_{1T} در مدار فرمان استفاده شده است. پس از سپری شدن زمان تنظیم شده بر روی تایمر، کنتاکت d_1 یا K_{1T} آن در مسیر کنتاکتور C_2 یا C_1 باز شده، منبع DC به سیم بندی استاتور قطع خواهد شد.

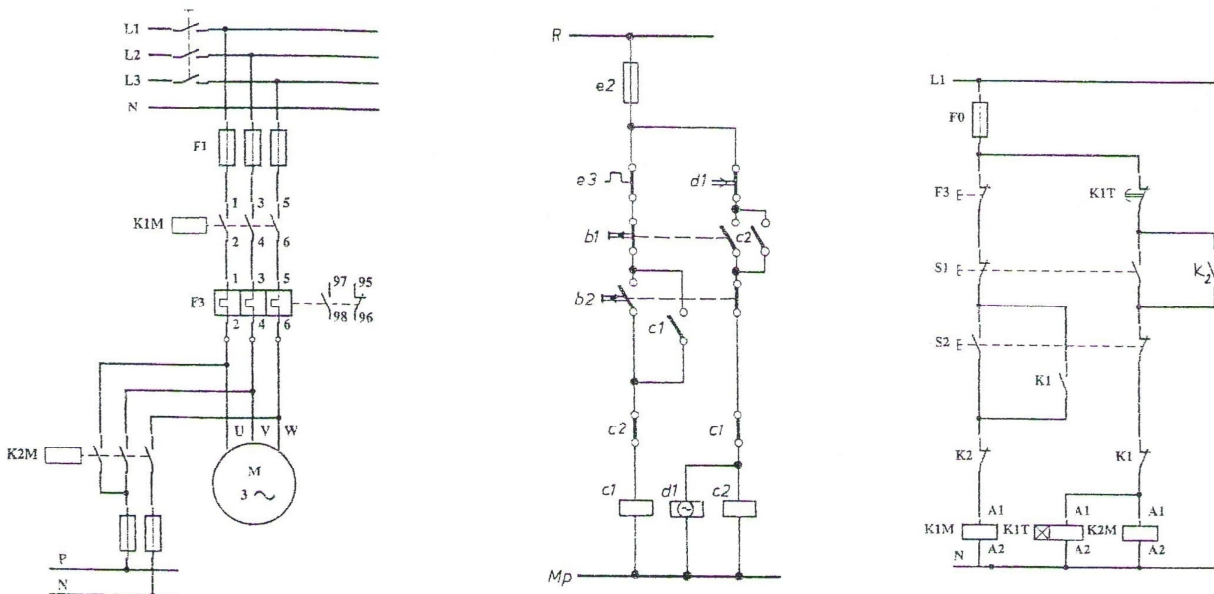

مدار شماره 21 - تحلیل مدار قدرت و مدار فرمان ترمز با جریان مخالف (با تعویض جای دو فاز) در یک موتور آسنکرون (القایی) سه فاز ترمز با جریان مخالف نیز نوعی ترمز الکتریکی می باشد. در یک موتور سه فاز چنانچه جای دو فاز تغذیه کننده سیمبندی استاتور عوض شود، جهت چرخش محور موتور عوض خواهد شد. به عبارت دیگر با عوض شدن جای دو فاز، ابتدا سرعت موتور کاهش یافته و برای لحظه ای محور موتور متوقف خواهد شد و پس از آن در جهت جدید شروع به چرخش خواهد کرد. چنانچه در لحظه ای که موتور متوقف می شود، سیمبندی استاتور از شبکه جدا شود، موتور متوقف خواهد ماند. مدار قدرت ترمز با جریان مخالف در شکل زیر نشان داده شده است. در این مدار قدرت از دو کنتاکتور استفاده می شود که به وسیله یکی از کنتاکتورها (C_پ) یا (K_پM) جای دو فاز ورودی به سیمبندی موتور تعویض خواهد شد. همچنین در این مدار از یک کلید تابع دور نیز استفاده می شود. در زمانی که جای دو فاز عوض شود و موتور برای تعویض جهت چرخش خود، لحظه ای متوقف می شود، سیمبندی استاتور با استفاده از کلید تابع دور از شبکه جدا خواهد شد.

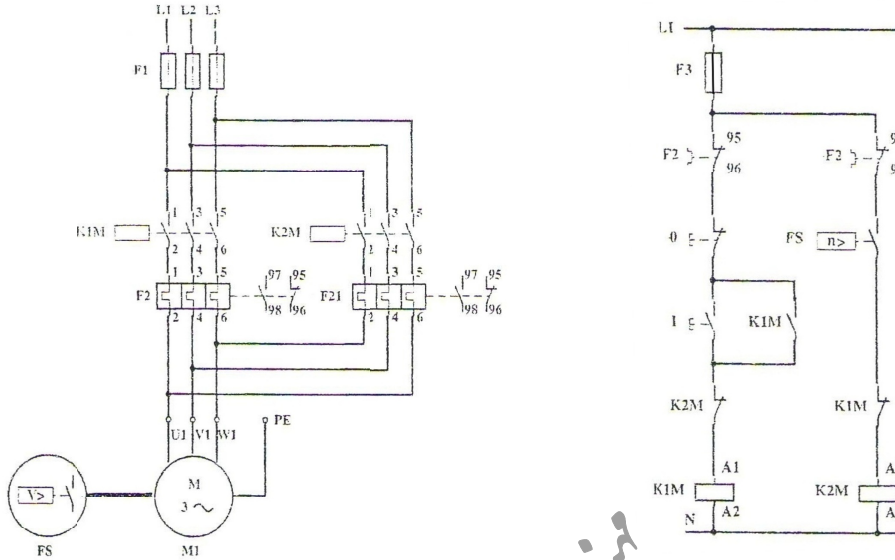

مدار شماره 22 - تحلیل مدار فرمان یک چراغ راهنمایی در محل انشعاب از یک خیابان اصلی (سه راه) به طوری که لامپ های واقع در مسیر خیابان اصلی، به ترتیب لامپ سبز یک دقیقه، لامپ زرد ۵ ثانیه و لامپ قرمز ۳۰ ثانیه روشن باشد.

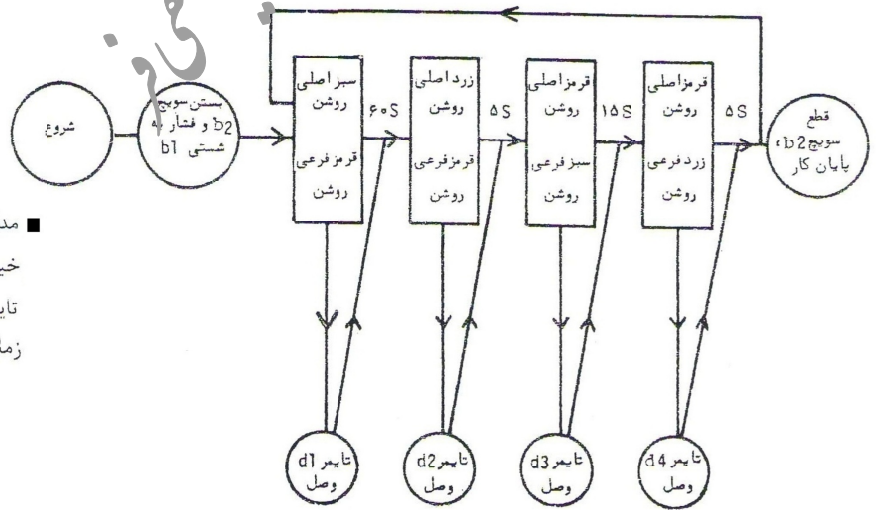

■ مدار لامپ های خیابان فرعی، باید وابسته به مدار لامپ های خیابان اصلی بوده و نباید برای تنظیم زمان آنها از سه تایمر جداگانه استفاده نمود زیرا خطای جزئی در تنظیم زمان تایمرها باعث جمع شدن خطاها خواهد شد

